

オルゴンウッドブラインド35.50用 — 羽回転コードの長さの調整方法

オルゴンウッドブラインド35.50、アルミブラインド50の羽回転コードは長年使っているうちに、ギアのコードの噛み合わせの位置がずれてくるために、2本のコードの長さがずれてくる場合があります。これは故障ではなく開閉のいずれかの使用頻度のみが高い場合に起こってしまう現象ですので予めご了承ください。


①

まずブラインド本体を外します。（正面付けの場合は外さずに作業できる場合もあります。）



②

下図のように、羽回転コードのギア部分の歯車よりラジオペンチやマイナースドライバーなどでコードを引き上げます。

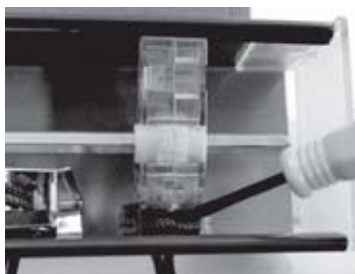

③

この時に長い側のコードが引っ張られるようにコードを引き上げます。コードは左右のずれの幅の約2分の1ぐらい引き上げます。

（例：20cmのずれがある場合は約10cm長いほうを引き上げます。）



④

短い側のコードを引っ張り、長さを揃えます。



⑤

もし左右ちょうど同じ長さにならない場合はもう一度同じ作業を行って調節します。



⑥

調整完了です。



もしこれでもうまく長さが調整できない場合は、部品等の破損の可能性があります。オルゴンジャパンにご連絡ください。フリーダイヤル 0120-296-065